



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А С С Р

СТАНКИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ЗНАКИ ГРАФИЧЕСКИЕ
ГОСТ 28148—89
(ИСО 3461—88)

Издание официальное

10 коп. БЗ 3—89/245

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

СТАНКИ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ

Знаки графические

Metal-working machines.

Graphical symbols

ГОСТ

28148—89

(ИСО 3461—88)

ОКП 38 0000

Дата введения 01.07.90

Настоящий стандарт распространяется на знаки графические для органов управления (ОУ) и средств отображения информации (СОИ) вновь разрабатываемых металлообрабатывающих станков.

Стандарт не распространяется на мнемосхемы.

Стандарт устанавливает классификацию и номенклатуру графических знаков, их форму, размеры и требования к разработке, размещению, применению.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Графические знаки предназначены для оператора, обслуживающего металлообрабатывающие станки.

1.2. Графические знаки следует наносить способами, обеспечивающими четкость изображения в течение всего срока эксплуатации оборудования, высокое качество их воспроизведения, например фотоэлектрохимгравированием, гравированием, печатанием, фотопечатью и др.

1.3. Графические знаки ОУ и СОИ металлообрабатывающих станков разделены на группы:

- 1 — базовые (табл. 1);
- 2 — движения, подачи (табл. 2);
- 3 — изделия (табл. 3);
- 4 — инструменты (табл. 4);
- 5 — функциональные узлы и элементы (табл. 5);
- 6 — режимы, состояния, функции (табл. 6);
- 7 — характеристики и виды обработки (табл. 7);
- 8 — источники энергии, элементы привода, обслуживающие системы (табл. 8);
- 9 — неисправности (табл. 9);

Таблица 1

Базовые знаки

Обоз- наче- ние	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- наче- ние	Смысло- вое значение	Графический знак
1.1	Указательная стрелка (нап- равление пря- мoliniйного движения, размер)	→	1.9	Исходное состояние (нейтральное положение)	○—○
1.2	Функцио- нальная стрел- ка (обозна- чение процес- са с указанием направления его действия)	↗	1.10		
1.3	Указатель	▷	1.11	Готовность	○
1.4	Указатель- ная стрелка (направле- ние непрерыв- ного враше- ния)	curve	1.12	Включено	
1.5	Обороты	○—○	1.13	Выключено	○
1.6	Подача	W	1.14	Включено- выключено (с двумя фик- сируемыми положениями)	○ ○
1.7	Импульс	Λ	1.15	Включено- выключено (кнопочный переключа- тель)	○—T
1.8	Замена	Z	1.16		

Обоз- наче- ние	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак	Обоз- наче- ние	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак
1.17	Заготовка, изделие		1.27	Узел, блок, кадр програм- мы	
1.18	Стружка		1.28	Шпиндель	
1.19	Резьба		1.29	Накопитель, магазин	
1.20			1.30	Бункер	
1.21	Инструмент для автома- тической смены		1.31	Насос	
1.22	Вращаю- щийся инст- румент		1.32	Электро- двигатель	
1.23	Невращаю- щийся инстру- мент		1.33	Сигнальная лампа	
1.24	Центр		1.34	Электромаг- нит	
1.25	Шуп		1.35	Предохраните- ль	
1.26					

Обоз- наче- ние	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- наче- ние	Смысло- вое значение	Графический знак
1.36	Переключа- тель меха- низма		1.45	Неисправ- ность	
1.37			1.46		
1.38	Обработка		1.47	Знак напря- жения	
1.39	Зона обра- ботки		1.48	Переменный ток	
1.40	Смазка		1.49	Постоянный ток	
1.41	Ручная смазка		1.50		
1.42	Охлаждение инструмента		1.51	Плюс, уве- личение, поло- жительная полярность	
1.43	Охлаждение		1.52	Минус, уменьшение, отрицательная полярность	
1.44	Температура		1.53	Больше чем	
			1.54	Меньше чем	

Продолжение табл. 1

Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графический знак
1.55	Миллиметр	mm	1.58	Число- вое значение	x
1.56	Секунда	s	1.59		
1.57	Минута	min	1.60		

Таблица 2

Движения, подачи

Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графический знак
2.1	Быстрое пе- ремещение	→→	2.6	Шаговое прямолиней- ное движение	→→→
2.2	Прерывистое прямолиней- ное движение в одном нап- равлении	→→	2.7	Прямолиней- ное движение в двух нап- равлениях из нейтрального положения	←○→
2.3	Быстрый от- вод	↑→			
2.4	Ограничен- ное прямоли- нейное движе- ние	→	2.8	Прямолиней- ное движение в двух направ- лениях	↔
2.5	Линейный перебег	→	2.9	Фиксиро- ванное движе- ние в двух направлениях	←→

Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак
2.10	Ограничен- ное прямоли- нейное движе- ние с возвра- том		2.18	Деление	
2.11	Ограничен- ное прямоли- нейное движе- ние с запаз- дыванием (за- держкой)		2.19	Вращатель- ное движение в двух на- правлениях из нейтраль- ного положе- ния	
2.12	Колебатель- ное прямоли- нейное движе- ние		2.20	Вращатель- ное движение в двух напра- влениях	
2.13			2.21	Ограничен- ное врача- тельное дви- жение (вперед- назад)	
2.14	Прерывис- тое врача- тельное дви- жение		2.22	Колебатель- ное врача- тельное дви- жение (непре- рывное)	
2.15	Ограниченнное вращательное движение		2.23	Оборот	
2.16	Вращатель- ное движе- ние на задан- ный угол		2.24	Частота вра- щения	
2.17	Шаговое вращательное движение		2.25	Обкатка	

Продолжение табл. 2

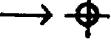
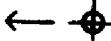
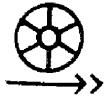
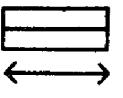
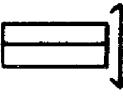
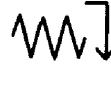
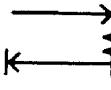
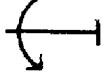
Обоз- наче- ние	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- наче- ние	Смысло- вое значение	Графический знак
2.26			2.36	Подвод к центру	
2.27	Продольная подача		2.37	Отвод от центра	
2.28	Поперечная подача		2.38	Быстрое пе- ремещение круглого сто- ла	
2.29	Вертикаль- ная подача		2.39	Продольное перемещение прямсуголь- ного стола	
2.30	Подача сле- ва		2.40	Поперечное перемещение грымсугольно- го стола	
2.31	Подача справа		2.41	Вращение шпинделя по часовой стрел- ке	
2.32	Подача на двойной ход		2.42	Вращение шпинделя против часо- вой стрелки	
2.33	Подача на оборот		2.43		
2.34	Круговая подача		2.44		
2.35			2.45		

Таблица 3
Изделия

Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графи- ческий знак	Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графи- ческий знак
3.1	Контур внешний		3.5	Резьба мет- рическая	
3.2	Контур внутренний		3.6	Резьба дюй- мовая	
3.3	Резьба правая		3.7	Резьба мо- дульная	
3.4	Резьба ле- вая		3.8	Шаг резьбы	

Таблица 4

Инструменты


Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графи- ческий знак	Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графи- ческий знак
4.1	Сверло		4.5	Метчик	
4.2	Развертка		4.6	Круглая протяжка	
4.3	Зенкер		4.7		
4.4	Хон		4.8	Наружная протяжка	




Обоз- нач- ние	Смысло- вое значе- ние	Графический знак	Обоз- нач- ние	Смысло- вое значе- ние	Графический знак
4.9	Ленточная пила		4.19	Долбяк ко- созубый	
4.10	Пила дис- ковая		4.20	Шевер	
4.11	Фреза		4.21		
4.12	Фреза косо- зубая		4.22	Абразивная лента	
4.13	Фреза ци- линдрическая		4.23	Шлифоваль- ный круг	
4.14	Борфреза		4.24	Шлифоваль- ный круг для бесцентрового шлифования	
4.15	Режущий блок		4.25	Ведущий круг для бес- центрового шлифования	
4.16	Головка резцовая		4.26	Шлифоваль- ный круг ча- шечный	
4.17			4.27	Алмазный круг	
4.18	Долбяк пря- мозубый		4.28	Полироваль- ный круг	

Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак
4.29	Круглая щетка		4.32	Алмазный ролик торцовый	
4.30			4.33	Алмазный ролик	
4.31	Инструмент для правки		4.34	Алмазный ролик резьбовой	

Таблица 5
Функциональные узлы и элементы

Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак
5.1	Узел одношпиндельный, бабка		5.6	Бабка шлифовальная	
5.2	Узел многошпиндельный		5.7	Бабка задняя	
5.3	Бабка сверлильная		5.8	Револьверная головка	
5.4	Бабка фрезерная		5.9		
5.5	Бабка расточечная		5.10	Шпиндель сверлильный	

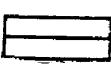Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак	Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак
5.11	Фрезерный шпиндель		5.21		
5.12	Шлифоваль- ный шпиндель		5.22	Шпиндель с поводком	
5.13	Шпиндель зубодолбеч- ный		5.23	Гильза или пиноль	
5.14	Шпиндель для нарезания резьбы		5.24	Зажимной патрон	
5.15			5.25	Планшайба	
5.16	Цанговый патрон		5.26		
5.17	Инструмен- тальный ма- газин цепной		5.27	Люнет	
5.18	Инструмен- тальный ма- газин дисковый, барабанный		5.28	Стойка лю- нета	
5.19	Двойной захват для смены инстру- мента		5.29	Стол прямо- угольный	
5.20	Одинарный захват для смены инстру- мента		5.30	Стол круг- лый	

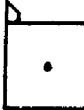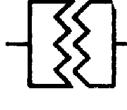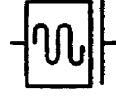Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак
5.31	Плита электромагнитная		5.40		
5.32	Суппорт		5.41	Муфта фрикционная	
5.33	Крестовый суппорт		5.42	Кулачковая муфта	
5.34	Приспособле- ние		5.43	Электромаг- нитная муфта (головка)	
5.35	Портал		5.44	Зубчатая пе- редача	
5.36	Резервуар		5.45	Ременная передача	
5.37	Теплообмен- ник		5.46	Цепная пе- редача	
5.38	Элеватор		5.47		
5.39	Центрифуга		5.48	Счетчик	

Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак
5.49	Таймер		5.59	Тележка	
5.50	Вводный ав- томат		5.60	Транспортер роликовый	
5.51	Датчик ка- сания		5.61	Транспортер гребенчатый	
5.52	Пульт		5.62	Транспортер шнековый	
5.53	Устройство измерительное		5.63		
5.54	Вентилятор		5.64	Направляю- щие	
5.55			5.65	Копир	
5.56	Подъемник		5.66	Кулачок дисковый	
5.57	Захват		5.67	Кулачок барабанный	
5.58	Портальное загрузочное устройство		5.68	Вал коленча- тый	














Таблица 6

Режимы, состояния, функции

Обоз- наче- ние	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак	Обоз- наче- ние	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак
6.1	Единичный цикл		6.9	Бесступенчатое регулирование при прямолинейном движении	
6.2	Автоматический или полуавтоматический цикл		6.10	Бесступенчатое регулирование при вращательном движении	
6.3	Прерывистый цикл		6.11	Ступенчатое регулирование при прямолинейном движении	
6.4	Подцикл		6.12	Ступенчатое регулирование при вращательном движении	
6.5	Прерывание цикла и возврат в исходное положение		6.13	Толчковое включение при наладке	
6.6	Конец автоматического цикла		6.14		
6.7	Конец единичного цикла		6.15	Блокировка включена	
6.8					

Продолжение табл. 6

Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графический знак
6.16	Блокировка выключена		6.26	Снятие заго- товки или из- делия	
6.17	Зажим		6.27	Заготовка в зоне обработ- ки	
6.18	Разжим		6.28	Заготовка вне зоны об- работки	
6.19	Внутренний зажим		6.29	Ограждение закрыто	
6.20	Внутренний разжим		6.30	Ограждение открыто	
6.21	Открыть		6.31	Зацепление пары винт- гайка	
6.22	Закрыть		6.32	Расцепление пары винт- гайка	
6.23	Фиксация				
6.24	Расфиксация		6.33	Нагрузка	
6.25	Установка заготовки или изделия		6.34	Разгрузка	
			6.35	Торможение	

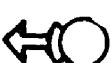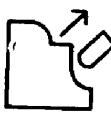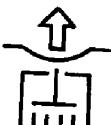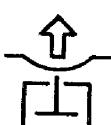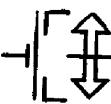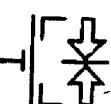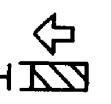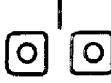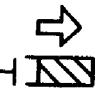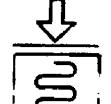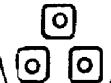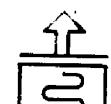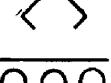Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графический знак
6.36	Расторма- живание		6.46	Отвод от копира (отклю- чение копира)	
6.37	Муфта за- жата		6.47	Гидрораз- грузка	
6.38	Муфта раз- жата		6.48	Пневмораз- грузка	
6.39	Кулачки разжаты		6.49		
6.40	Кулачки за- жаты		6.50	Отсекатель подведен	
6.41	Установка вращающегося инструмента		6.51	Отсекатель отведен	
6.42	Снятие вра- щающегося инструмента		6.52	Бункер за- полнен	
6.43	Включение электромаг- нитной голов- ки		6.53	Бункер пе- реполнен	
6.44	Выключение электромаг- нитной голов- ки		6.54	Загрузка транспортера	
6.45	Подвод к копиру (под- ключение ко- пира)		6.55	Транспортер заполнен	

Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак
6.56	Транспортер переполнен		6.66	Контроль инструмента	
6.57	Выталкива- ние		6.67	Балансиров- ка статиче- ская (статическое равновесие)	
6.58	Давление в пневмосис- теме		6.68	Балансиров- ка динамиче- ская (динами- ческое равно- весие)	
6.59	Нет давле- ния в пневмо- системе				
6.60	Изображение в проходящем свете		6.69	Вибрация	
6.61	Изобра- жение в отра- женном свете		6.70	Компенсация износа круга	
6.62	Светозащита		6.71	Механиче- ское удаление стружки	
6.63	Остановка подаваемого материала		6.72	Смыв, сдув	
6.64	Сброс счет- чика		6.73	Фильтрация, фильтр	
6.65	Проверка, контроль		6.74	Наполнение	

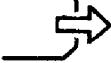
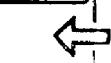
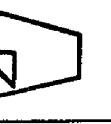
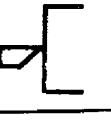
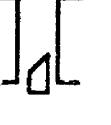
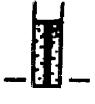
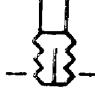
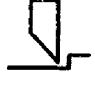
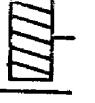
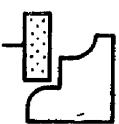
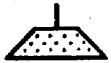
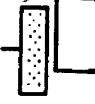
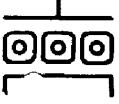
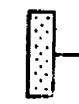
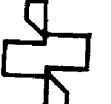
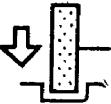
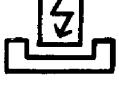
Обоз- наче- ние	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак	Обоз- наче- ние	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак
6.75	Опустоше- ние		6.77	Нагнетание	
6.76	Переполне- ние		6.78	Всасывание	










Таблица 7

Характеристики и виды обработки

Обоз- наче- ние	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак	Обоз- наче- ние	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак
7.1	Черновая обработка		7.7	Точение	
7.2	Чистовой припуск		7.8	Растачива- ние	
7.3	Черновой припуск		7.9	Точение ко- нуса	
7.4	Полный припуск		7.10	Растачива- ние конуса	
7.5	Доводка		7.11	Подрезка торца	
7.6			7.12	Отрезание резцом	

Обоз- нач- ние	Смысло- вое значе- ние	Графический знак	Обоз- нач- ние	Смысло- вое значе- ние	Графический знак
7.13	Снятие фа- сок		7.23	Развертыва- ние	
7.14	Резьбонаре- зание наруж- ное		7.24	Хонингова- ние	
7.15	Резьбонаре- зание внутрен- нее		7.25	Резьбонаре- зание метчи- ком	
7.16	Страгание		7.26		
7.17	Долбление		7.27	Фрезерова- ние	
7.18	Наружное протягивание		7.28	Попутное фрезерование	
7.19	Внутреннее протягивание		7.29	Встречное фрезерование	
7.20	Сверление		7.30	Фрезерова- ние перифери- ей фрезы	
7.21	Сверление глубокое		7.31	Фрезерова- ние торцем фрезы	
7.22	Зенкерова- ние		7.32	Фрезерова- ние профилей и контуров	

Обозначение	Смыслоное значение	Графический знак	Обозначение	Смыслоное значение	Графический знак
7.33			7.43	Шлифование профилей	
7.34	Круглое шлифование		7.44	Шлифование по копиру	
7.35	Внутреннее шлифование		7.45	Шлифование торцем круга	
7.36	Шлифование наружного конуса		7.46	Анодно-механическое шлифование	
7.37	Шлифование внутреннего конуса		7.47	Наружное хонингование	
7.38	Шлифование торца		7.48	Притирка	
7.39	Отрезание кругом		7.49		
7.40	Шлифование периферией круга		7.50	Отрезание, разрезание	
7.41	Врезное шлифование		7.51	Электроэроздионная обработка	
7.42	Бесцентровое шлифование		7.52	Автоматическая очистка	

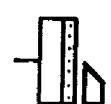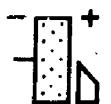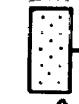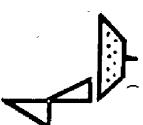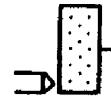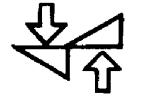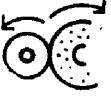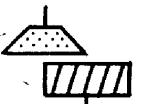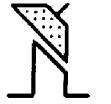Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графический знак
7.53	Ручная очистка		7.62	Заточка пе- редней поверх- ности	
7.54			7.63	Шлифование через зуб	
7.55	Алмазная заточка рез- цов		7.64	Шлифование через 2 зуба	
7.56	Электроме- ханическая заточка резцов		7.65	Правка пе- риферии круга	
7.57	Заточка ленточной пи- лы		7.66	Правка тор- ца круга	
7.58	Разводка зубьев ленточ- ной пилы		7.67	Профильная правка	
7.59	Заточка лен- точной пилы с разводкой		7.68	Правка врачающимся алмазным инструментом	
7.60	Заточка фре- зы		7.69		
7.61	Заточка задней поверх- ности		7.70	Размер го- тов	
			7.71	Брак в плюс	

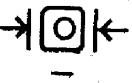
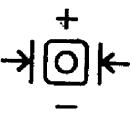
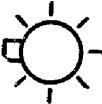
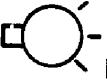
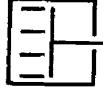
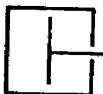
Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак
7.72	Брак в ми- нус		7.73	Брак плюс- минус	

Таблица 8

Источники энергии, элементы привода, обслуживающие системы

Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графический знак
8.1	Источник постоянного тока		8.8	Освещение	
8.2	Источник переменного тока		8.9	Подсветка	
8.3	Выпрями- тель		8.10		
8.4	Электродви- гатель посто- янного тока		8.11	Гидроци- линдр	
8.5	Электродви- гатель пере- менного тока		8.12	Пневмоци- линдр	
8.6	Электродви- гатель главно- го привода		8.13	Разгрузка пневмогидро- аккумулятора	
8.7	Электродви- гатель приво- да подач		8.14	Вакуум (нет давления)	

Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графический знак	Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графический знак
8.15	Сжатый воз- дух		8.24	Шестерен- ный насос	
8.16			8.25		
8.17	Насос гид- равлической системы		8.26	Температура высокая	
8.18	Гидродвига- тель		8.27	Температура низкая	
8.19	Гидродвига- тель реверсив- ный		8.28	Температура постоянная	
8.20	Насос смаз- ки		8.29	Интервал температур	
8.21	Насос сис- темы охлаж- дения		8.30	Нижний предел темпе- ратуры	
8.22	Насос регу- лируемый		8.31	Верхний пре- дел температу- ры	
8.23	Лопастной насос		8.32	Термостат	
			8.33	Тепловая защита	

Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак	Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак
8.34			8.35		

Т а б л и ц а 9

Неисправности

Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак	Обоз- нач- ние	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак
9.1	Неисправ- ность врачаю- щегося инст- румента	? 	9.7	Неисправ- ность системы охлаждения	? 
9.2	Неисправ- ность невра- щающегося инструмента	? 	9.8	Неисправ- ность электро- оборудования	? 
9.3	Неисправ- ность пневма- тики	? 	9.9	Пробой изо- ляции	? 
9.4	Неисправ- ность гидрав- лики	? 	9.10	Неисправ- ность электро- двигателя	? 
9.5	Неисправ- ность механи- ки	? 	9.11	Перекос по- перечины од- ностоечного станка	? 
9.6	Неисправ- ность системы смазки	? 	9.12	Перекос по- перечины двухстоечного станка	? 

10 — указывающие, предупреждающие, запрещающие (табл. 10).

1.4. Допускается разработка новых графических знаков для ОУ и СОИ в соответствии с требованиями разд. 2 настоящего стандарта.

1.5. Обозначение осей координат металлообрабатывающих станков, графические знаки для устройств программного управления, знаки безопасности следует использовать в соответствии с нормативно-технической документацией.

Таблица 10

Указывающие, предупреждающие, запрещающие

Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак	Обоз- начение	Смысло- вое значение	Графиче- ский знак
10.1	Звуковой сигнал		10.6	Предостере- жение (внима- ние)	!
10.2	Цена деле- ния		10.7	Наладка. Работа с руч- ным управле- нием	
10.3	Ежедневно		10.8	Ремонт	
10.4	Раз в месяц		10.9	Переключать на ходу	
10.5	По мере необходимости		10.10	Не пере- ключать на ходу	

Примечание к табл. 1—10. Свободные графы разделяют графические знаки на подгруппы, а также служат резервом.

Пример условного обозначения графического зна-
ка номинальным размером $a=12$ мм:

ЗНАК 7.14—12 ГОСТ 28148—89

2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

2.1. Вновь разрабатываемые графические знаки для ОУ и СОИ должны обладать:

однозначностью их восприятия и понимания;
соответствием смысловому значению.

2.2. Новые графические знаки должны разрабатываться в соответствии с приложением 1.

2.3. При разработке графического знака выполняют его исходный чертеж на прямоугольной модульной сетке согласно приложению 2.

2.4. Если новый графический знак образован сочетанием нескольких графических знаков, то такой комбинированный графический знак проверяют на запоминание и опознание согласно приложению 3.

2.5. При разработке новых графических знаков в качестве их составных частей предпочтительным является использование графических знаков из числа приведенных в настоящем стандарте.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

3.1. Графические знаки, разные по высоте, размещают на горизонтальной оси, визуально проведенной через центр наибольшего по высоте знака (черт. 1).



Черт. 1

3.2 Для лучшего запоминания и опознания графических знаков и их взаимосвязи с компоновкой металлообрабатыва-

ющего станка допускается поворачивать изображения графических знаков на 90° , 180° , 270° , а также использовать их зеркальные изображения (черт. 2).



Черт. 2

3.3. При повороте изображений графических знаков на нужный угол учитывают зависимость смыслового значения графического знака от его расположения (черт. 3, 4).

Смысловое значение не зависит от расположения графического знака (невращающийся инструмент).



Черт. 3

Смысловое значение зависит от расположения графического знака.



Включено



Минус

Черт. 4

3.4. Графические знаки, смысловое значение которых изменяется в зависимости от их расположения, не следует наносить на вращающиеся ОУ.

3.5. Размеры и масштаб графических знаков определяют согласно приложению 2.

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


1.1. В основу разработки графического знака положена функция ОУ или СОИ и ее смысловое значение.

1.2. Разработку графических знаков следует вести следующими методами:
упрощением;
сочетанием;
использованием контурных изображений.

2. МЕТОД УПРОЩЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

Сущность метода заключается в разложении комбинированных графических знаков ОУ на базовые с помощью определенного порядка размещения ОУ на панели пульта управления.

2.1. Упрощение графических знаков достигается группированием на панели пульта ОУ по функциональному назначению:
управление узлом (черт. 5)

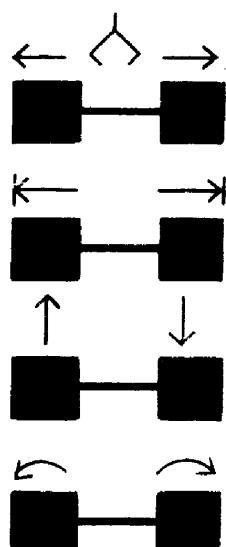

Черт. 5

Приведена группа ОУ управления роботом под общим знаком — захват, где ОУ размещены в соответствии с определенной последовательностью выбора движений этого узла и имеют базовые графические знаки, обозначающие различные его движения. Если ОУ не выделять в группу под общим графическим знаком, то тогда каждый ОУ будет иметь комбинированный графический знак, например

— прямолинейное движение подвижного захвата

вправо и т. д.;

управление подачами (черт. 6)


Приведена группа ОУ различными подачами по координатам. Каждая подача имеет два ОУ. Связь между ними показана вертикальными линиями, а увеличение или уменьшение их показано горизонтальными линиями, связывающими ОУ всех трех подач. Для передачи смысловых значений функций ОУ

требуется только 6 базовых графических знаков, а если не проводить такого группирования, то каждый ОУ будет иметь комбинированный графический знак, например — увеличение

импульсной подачи и т. д.;

инструмент или изделие (черт. 7)

Приведена группа ОУ инструмента (цилиндрической фрезы), где каждый ОУ имеет свой графический знак — центр левый или центр правый и общий

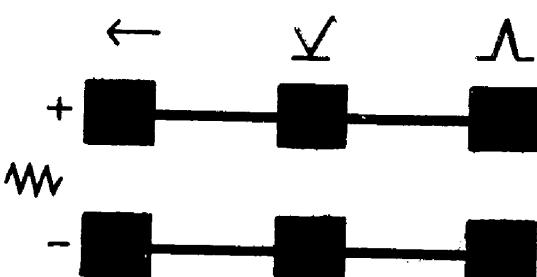

Черт. 6


с соседним ОУ — зажим или разжим. Вся группа ОУ объединена под общим графическим знаком — цилиндрическая фреза.

Все три графических знака отражают функцию ОУ — зажим фрезы левым или правым центром. При отсутствии общего графического знака группы ОУ, общего графического знака между двумя ОУ, каждый из этих ОУ должен был бы иметь сложный комбинированный графический знак (черт. 8).

2.2. Графические знаки для ОУ должны подбираться из номенклатуры стандарта путем анализа функций каждого ОУ, при отсутствии в стандарте необходимого графического знака разрабатывается новый в соответствии с положениями стандарта.




Черт. 8

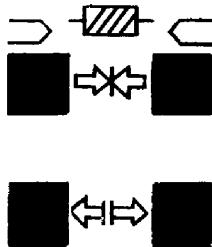

Черт. 7

2.3. Для лучшего запоминания и опознания графических знаков на панели пульта управления ОУ различными узлами станка их следует размещать группами в соответствии с действительным размещением этих узлов на станке и разделять группы ОУ промежутками (черт. 9).

a *б*

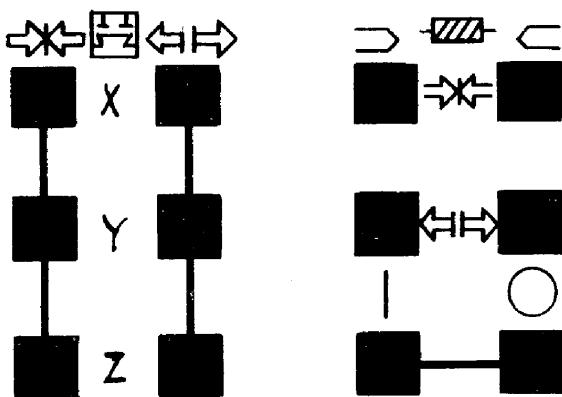

а — группа графических знаков ОУ крестовым суппортом; *б* — группа графических знаков ОУ инструментом

Черт. 9

3. МЕТОД СОЧЕТАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

Сущность метода заключается в сочетании нескольких графических знаков для передачи сложной функции ОУ или СОИ через созданный таким образом новый графический знак.

3.1. Сочетанием разрабатываются комбинированные графические знаки.

3.2. Для лучшего понимания графического знака, образованного сочетанием, следует объединять возможно меньшее число графических знаков.

3.3. При разработке новых графических знаков сочетанием следует объединять:

базовые знаки между собой, например 2.27; 2.34 (табл. 2); 6.1; 6.2; 6.13; 6.28; 6.41; 6.50 (табл. 6);

базовые и комбинированные, например 6.26; 6.43; 6.48; 6.64 (табл. 6); 7.41; 7.56; 7.59; 7.67 (табл. 7);

допускаются и более сложные сочетания, например 7.29 (табл. 7); 8.13; 8.18 (табл. 8); 9.9 (табл. 9).

3.4. При разработке новых графических знаков методом сочетания в первую очередь следует применять графические знаки настоящего стандарта.

a

б



a — передача плоским ремнем;
б — передача пластинчатой цепью


Черт. 10

3.5. Допускается использовать в **сочетаниях** знаки или условные обозначения из других стандартов, выполняя их в соответствии с требованиями настоящего стандарта (черт. 10)

4. МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТУРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

Сущность метода заключается в повторном использовании контура **графического знака** для построения нового графического знака.


4.1. При разработке новых графических знаков с использованием **данного** метода следует применять различные графические элементы: линии, штрихи, точки, уголки и т. д., которые будучи вписаны в какой-то контур или присоединены к нему, образуют новые графические знаки, например при построении графических знаков различных инструментов использован контур, равный половине основного квадрата конфигуратора, а при построении графических знаков различных узлов — контур, равный основному квадрату (черт. 11).

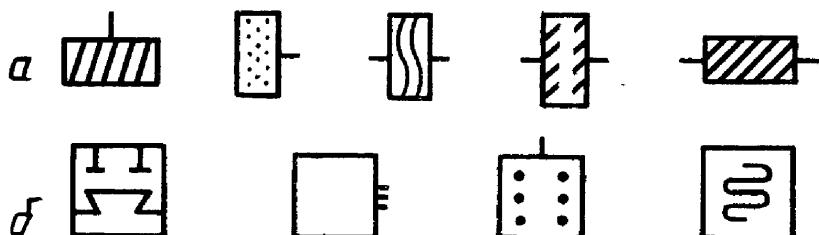

a — фреза, шлифовальный круг, полировальный круг, шевер, фреза цилиндрическая; *б* — крестовый суппорт, многошпиндельный узел, пульт, магнитная плита

Черт. 11

4.2. Допускается в графических знаках упрощать графические элементы, если при этом их опознание не меняется (черт. 12).

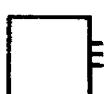


а — бабка фрезерная; *б* — многошпиндельный узел

Черт. 12

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

1. Для каждого графического знака разрабатывается исходный чертеж, который выполняется на прямоугольной модульной сетке по конфигуратору (черт. 13).

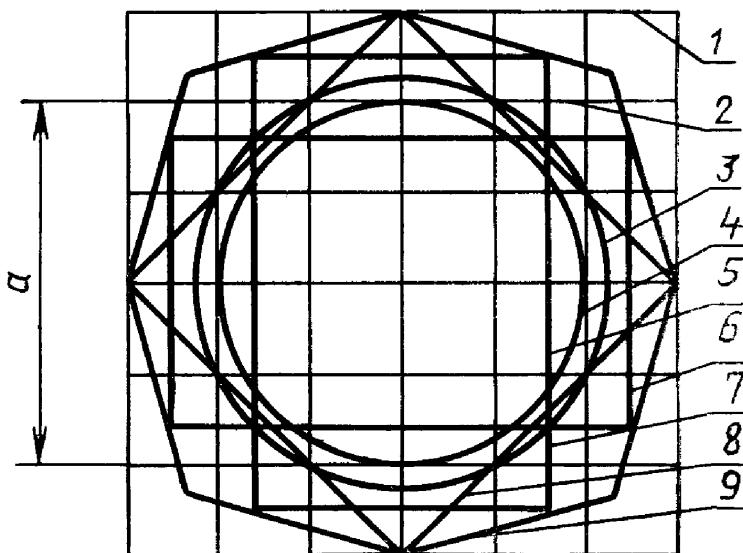

1 — модульная сетка конфигуратора, размером 75×75 мм, разделенная на квадраты со сторонами 12,5 мм; 2 — основной квадрат со стороной a , равной 50 мм; 3 — основная окружность диаметром 56 мм и площадью приблизительно равной площади основного квадрата; 4 — окружность диаметром 50 мм, вписанная в основной квадрат; 5 — квадрат со стороны, равной 40 мм, вписанный в основную окружность; 6 — горизонтальный прямоугольник, имеющий большую сторону, равную 62,5 мм; 7 — вертикальный прямоугольник, имеющий большую сторону, равную 62,5 мм; 8 — ромб, образованный линиями, проходящими через точки пересечения основного квадрата и основной окружности, углы ромба равны 90° , вершины углов определяют предельные размеры модульной сетки; 9 — правильный восьмиугольник, стороны которого образуют углы 30° к сторонам ромба

Черт. 13


2. При построении исходного чертежа графического знака все линии графического знака должны быть толщиной 2 мм, минимальное расстояние между двумя линиями должно быть не менее 3 мм, по возможности следует избегать сплошных участков и углов менее 30° .

3. Для графических знаков, состоящих из простых геометрических фигур, например квадрата, прямоугольника, окружности, исходный чертеж должен вписываться в соответствующие геометрические фигуры конфигуратора, в других графических знаках при построении исходного чертежа, по возможности, следует использовать эти геометрические фигуры или их элементы.

4. Линии фигур конфигуратора должны быть осями линий исходного чертежа графического знака или касаться их.

5. При построении исходного чертежа графического знака следует равномерно использовать площадь конфигуратора для того, чтобы создать зрительное впечатление об одинаковых размерах графических знаков (черт. 14).

**Примеры построения исходных чертежей
графических знаков на конфигураторе**

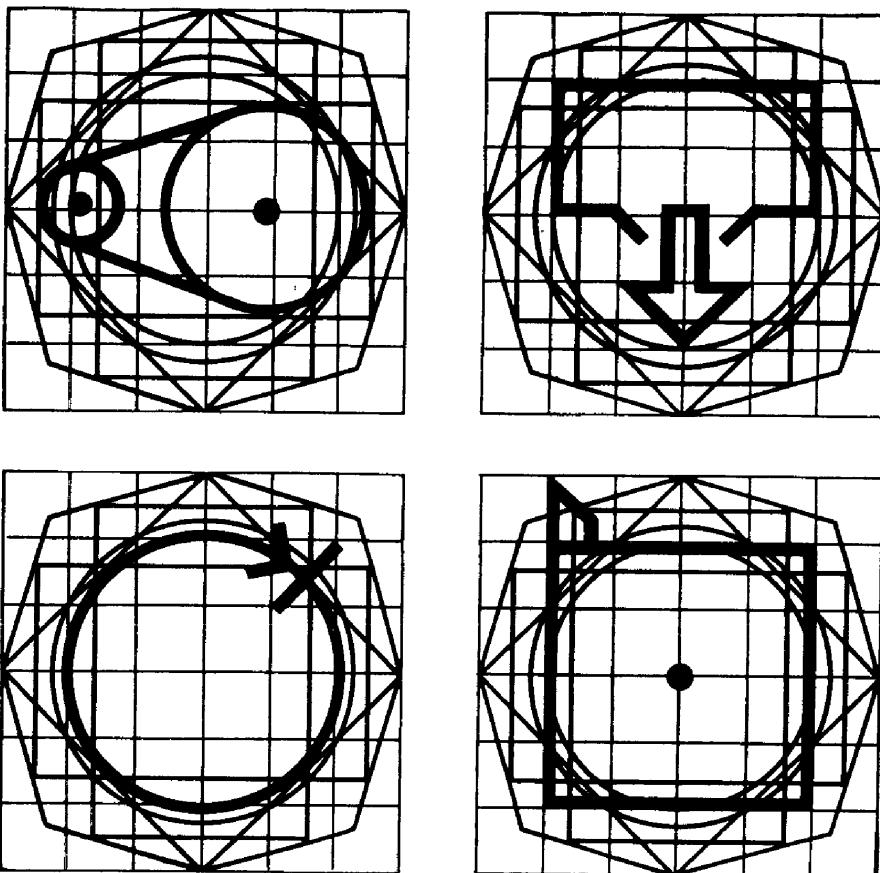

Черт. 14

6. Размер стороны основного квадрата a , равный 50 мм, является номинальным размером исходного чертежа графического знака.

7. Размер a следует использовать в качестве масштаба графического знака.

8. Размеры графических знаков на панелях пультов управления следует выполнять в одном масштабе, определяя его по наиболее сложному графическому знаку, например масштаб наиболее сложного графического знака 0,2 a или 10 мм, это значит, что исходные чертежи остальных графических знаков должны быть уменьшены в 5 раз.

ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАПОМИНАНИЯ И ОПОЗНАНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

1. ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ

Цель проведения эргономической проверки — определение возможности применения графических знаков на основе анализа эффективности их запоминания и опознания.

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАКОВ

2.1. Основным критерием оценки знаков является эффективность их запоминания, т. е. легкость опознания повторно воспринимаемого знака после его заучивания.

В качестве эталонных принимаются знаки, которые быстро и относительно безошибочно запоминаются и показывают минимальное время их опознания.

2.2. Знаки оценивают по количеству перепутываний одних знаков с другими, что возможно из-за близких по форме знаков, имеющих различные смысловые значения или близкие смысловые значения сообщений, передаваемых различными графическими знаками, а также при отсутствии ассоциативной семантической связи между графическим знаком и его смысловым значением.

3. АППАРАТУРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ

Для проверки используют диапроектор с выносным пультом управления. Графические знаки проектируются на экран. Расстояние от глаз проверяемого до экрана по линии взора — 100 см. Угол наблюдения — 0.

4. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУППЫ ИСПЫТУЕМЫХ

В проверке графических знаков участвует группа из 30 человек с нормальным зрением и обязательно имеющих опыт работы с графическими знаками, применяемыми на производственном оборудовании.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ

5.1. Проверка проводится индивидуально. Каждый испытуемый с помощью выносного пульта управления диапроектора проецирует на экран графические знаки и их смысловые значения и отключает его тогда, когда, по его мнению, он запомнил форму и значение графического знака. Так по очереди испытуемые знакомятся и запоминают 30 графических знаков с их смысловыми значениями (знаки — в правой стороне, смысловые значения — в левой). Время экспозиции фиксируется.

5.2. Проверка эффективности запоминания. После ознакомления со всеми графическими знаками производят 2 проверки точности и скорости их опознания:

1-я проверка — сразу после опознавания;

2-я проверка — через 1 день.

Во время проверки испытуемым предъявляют по одному те же 30 заученных графических знаков, только в случайном порядке. Испытуемый должен вспомнить смысловое значение данного графического знака.

Как и во время заучивания, испытуемый самостоятельно проецирует их изображения на экран и отключает его, когда опознает графический знак. Время от начала экспозиции графического знака до конца фиксируется.

Так группами по 30 знаков испытуемым предъявляют все графические знаки.

6. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

6.1. Оценка полученных данных проводится по эффективности запоминания. Эффективность запоминания знаков (\mathcal{E}) определяется по формуле

$$\mathcal{E} = TA \cdot 100, \quad (1)$$

где T — относительная скорость запоминания графических знаков;

A — относительная точность ответов;

$$T = \frac{\Sigma t_{\min}}{\Sigma t_i}, \quad (2)$$

где t_{\min} — минимальное суммарное время экспозиции для всех испытуемых, необходимое для запоминания одного знака;

t_i — суммарное время экспозиции, полученное при запоминании конкретного знака;

$$A = \frac{n}{m}, \quad (3)$$

где n — суммарное количество баллов, получаемое при запоминании отдельного знака всеми испытуемыми;

m — количество предъявлений отдельного знака.

6.2. Точность ответов оценивается в баллах: правильный ответ оценивается высшим баллом — 1, ответ, близкий по смыслу, — 0,5 балла, ответ неправильный (перепутанный с другим графическим знаком набора или присвоение графическому знаку несуществующего в данном наборе значения) или отказ — 0 баллов.

6.3. Подсчитывается процент правильных и неправильных ответов. Отказы и перепутывания знаков учитываются в числе неправильных ответов.

6.4. Результаты проверки группируются по эффективности запоминания и проценту правильных ответов (в порядке уменьшения).

Графические знаки, имеющие показатель эффективности запоминания (\mathcal{E}) более 50 %, считаются приемлемыми.

Графические знаки, имеющие показатель \mathcal{E} от 25 до 50 % правильных ответов, рекомендуются к доработке.

От графических знаков, плохо запоминающихся и имеющих показатель \mathcal{E} от 0 до 25 %, следует отказаться.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ СТАНДАРТА

Б. С. Воскобойников, канд. техн. наук (руководитель темы);
С. М. Носинова; А. А. Гамзин (руководитель темы); В. Е. Лемешев; Р. К. Бичюнене; Р. С. Матулайтене; В. И. Даниляк, канд. техн. наук; А. А. Васильев; В. И. Стрельченко, канд. психол. наук (руководитель темы); С. С. Педько, канд. психол. наук; Т. М. Горбань; А. С. Корниевский

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.06.89 № 1460
3. Срок первой проверки — 1995 г. Периодичность проверки — 5 лет
4. Стандарт полностью соответствует международному стандарту ИСО 3461—88
5. В стандарт введен международный стандарт ИСО 7000—84 в части использования следующих графических знаков:
0251, 0004, 0258, 0259, 0315, 0313, 0287, 0984, 0011, 0031, 0435 (табл. 1, знаки: 1.2; 1.4; 1.5; 1.6; 1.17; 1.18; 1.23; 1.27; 1.32; 1.40; 1.45);
0252, 0001, 0256, 0254, 0255, 0257, 0003, 0431, 0006, 0436, 0005, 0007, 0008, 0009, 0010, 0260, 0262, 0264 (табл. 2, знаки: 2.2; 2.4; 2.5; 2.6; 2.10; 2.11; 2.12; 2.14; 2.15; 2.17; 2.20; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 2.27; 2.29; 2.32);
0301, 0302, 0303, 0289, 0288, 0294, 0295, 0296, 0297, 0307 (табл. 4, знаки: 4.6; 4.8; 4.9; 4.11; 4.12; 4.15; 4.23; 4.24; 4.25; 4.29);
0309, 0308, 0425, 0429, 0359, 0012, 0013, 0014, 0089 (табл. 5, знаки: 5.17; 5.18; 5.19; 5.20; 5.36; 5.44; 5.45; 5.46; 5.54; 0026, 0428, 0018, 0020, 0021, 0413, 0788, 0789, 0028, 0030, 0032, 0033 (табл. 6, знаки: 6.2; 6.4; 6.17; 6.35; 6.36; 6.63; 6.68; 6.69; 6.74; 6.76; 6.77; 6.78);
0385, 0386, 0371, 0372, 0373, 0424, 0395 (табл. 7, знаки: 7.18; 7.19; 7.27; 7.29; 7.28; 7.52; 7.68)
6. В стандарт введен международный стандарт МЭК 417—80 в части использования следующих графических знаков:
5022, 5011, 5007, 5008, 5010, 5115, 5016, 5036, 5032,

5031, 5005, 5006 (табл. 1, знаки: 1.1; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.33;
1.35; 1.47; 1.48; 1.49; 1.51; 1.52);
5027; 5023, 5024, 5026, 5025 (табл. 2, знаки: 2.7; 2.8; 2.9; 2.36;
2.37);
5004 (табл. 6, знак 6.9);
5003, 5012 (табл. 8, знаки 8.3; 8.8);
5013 (табл. 10, знак 10.1)

7. ВВЕДЕНИЕ В ПЕРВЫЕ

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *Т. А. Васильева*

Сдано в наб. 03.07.89 Подп. в печ. 16.10.89 2,5 усл. п. л. 2,5 усл. кр.-отт. 1,85 уч.-изд. л.
Тир. 18000 Цена 10 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 1375